Guida rapida cubestress package HD+

Contenuto della confezione

1) CD di CUBE + chiave USB di backup

2) Adattatore Bluetooth / USB *

3) HD+

4) Batterie AAA

5) Cavo paziente

6) Elettrodi snap

7) Chiave USB di licenza software **

8) Borsello **HD+**

* L'adattatore Bluetooth è opzionale. Per il funzionamento del sistema è necessaria la presenza di connettività Bluetooth standard che utilizzi drivers Microsoft.

** Con il sistema cubestress lite la chiave di licenza non è presente.

1 – Installazione sistema

- Inserire il disco di installazione di Cube (1) nel computer e installare il programma (**Setup.exe**);
- Installare un adattatore USB Bluetooth (2 *) in una porta USB libera del PC, attendere l' installazione automatica da parte di Windows. Se il computer è già dotato di Bluetooth questo passaggio non è necessario.
- Installare la chiave di licenza USB (7) in una porta USB libera del computer;
- Collegare un ergometro compatibile con **cube**stress alla porta seriale del computer, prendendo nota di quale porta seriale si sta utilizzando. Normalmente la porta seriale fisica di un computer è la n°1.

2 – Preparazione del dispositivo

- Inserire due batterie (4) nel vano batterie del dispositivo (**A**) e accenderlo con il tasto (**B**);

- Sul **PC** cliccare sull'icona Bluetooth e scegliere «**Aggiungi nuovo dispositivo Bluetooth**». Normalmente l'icona si trova nella barra di Windows o nel pannello di controllo;
- Con Windows 7 e 8 non è necessario un codice di pairing, ma se richiesto, utilizzare il codice di accoppiamento **1234**;

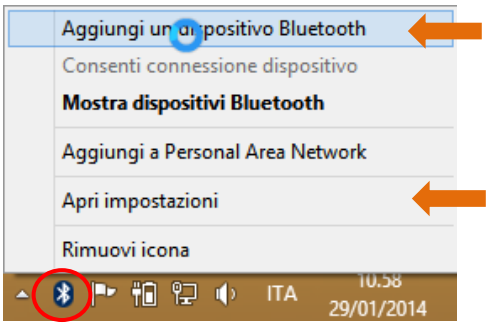

- Attendere che Windows completi l'installazione, poi cliccare nuovamente sull'icona Bluetooth di Windows e scegliere «**Apri impostazioni**»;
- selezionare la finestra «Porte COM» e prendere nota della **porta COM in uscita**;

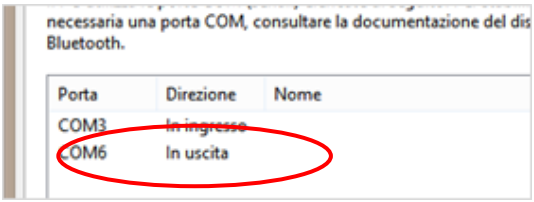

3 – Preparazione del paziente

- Inserire il cavo paziente (5) nel dispositivo **HD+**;

- Connettere ad ogni terminazione del cavo paziente (5) un elettrodo monouso adesivo a bottone (6) e applicarli al paziente secondo gli schemi suggeriti.

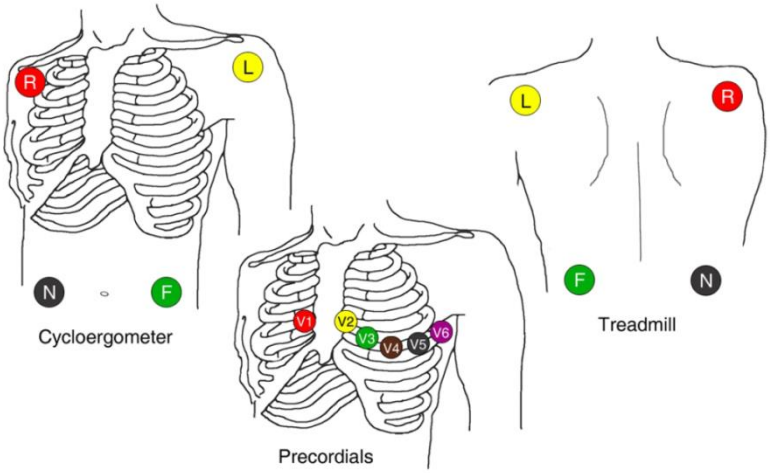

4 – Registrare un esame stress-test

- Verificare che il dispositivo ECG e l'ergometro siano accesi e fare doppio clic sull'icona **Cube** che si trova sul desktop;
- Inserire come nome utente e password **MED1**;
- Premere il tasto **Nuovo Esame**;
- Scegliere come tipo di esame **Stress-Test** e seguire la procedura guidata;
- Alla schermata iniziale, in alto a destra aprire il menu «Funzione-Setup»
- selezionare la finestra **Periferiche**, selezionare il tipo di ergometro corrispondente e la relativa porta COM;
- Selezionare la finestra **Comunicazione**, scegliere il tipo di dispositivo clickecg BT 2500 e relativa porta COM ottenuta al punto 2;
- Premere **OK** per proseguire: sullo schermo appariranno le 12 tracce ECG in tempo reale. Ora il sistema è impostato ed è possibile cominciare l'esame stress-test.



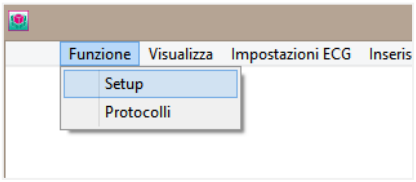

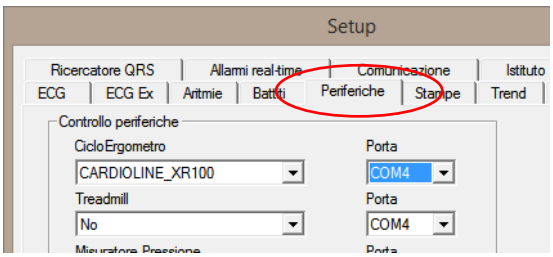

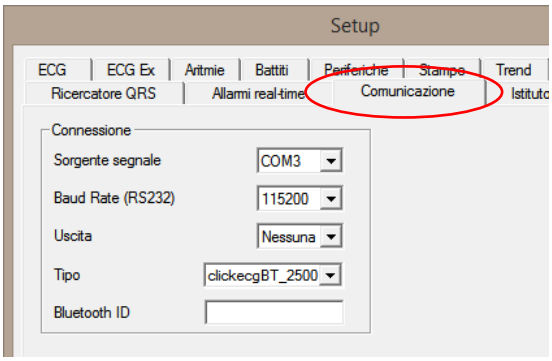

Cardioline S.p.A.

Via Fratelli Bronzetti, 8 - 20129 Milan (Italy)

Tel. +39 02 94750470 Email: info@cardioline.it - www.cardioline.it